

WM-RP-0xS、WM-RP-D0xS ファームウェアの不具合について

1版 2013年3月7日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、弊社製品 WM-RP-0xS のファームウェアの不具合についてご連絡致します。
下記の点をご留意の上ご利用ください。


1. 対象製品

対象製品型番	: WM-RP-04S、WM-RP-05S、WM-RP-D04S、WM-RP-D05S
対象製品番号	: WM-RP-04S 01630011 ~
	WM-RP-05S 01570011 ~
	WM-RP-D04S 01590011 ~
	WM-RP-D05S 01600011 ~
ファームウェアバージョン	: 4.7.1

2. 不具合内容

2.1 SPI の転送間隔について

8bit 毎の SPI の通信間隔が 300ns 以下の場合、WM-RP が正しく動作しない場合があります。
8bit 毎の SPI の転送の間に 300ns 以上のアクセス間ウェイトを挿入して通信を行ってください。

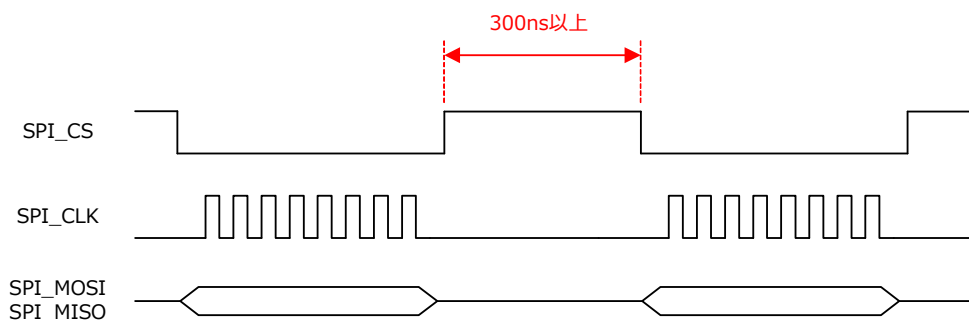

2.2 アクセスポイントの MAC アドレス取得コマンドについて

周辺のアクセスポイントから MAC アドレス等の情報を取得する "Query MAC ADDRESS and Network Type of Scanned Networks" コマンドが正しく動作しません。
本コマンドを使用しないでください。

本件についてのお問い合わせ

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート

FAX 053-401-0035

E-MAIL query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

著作権について

- ・本文書の著作権は（株）アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。



株式会社アルファプロジェクト

〒431-3114

静岡県浜松市東区積志町 834

<http://www.apnet.co.jp>

E-MAIL : query@apnet.co.jp