

AP-RZA-0A 部品の誤実装について

1 版 2018 年 7 月 17 日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび、AP-RZA-0A の出荷製品の一部において、部品の誤実装が判明いたしました。
つきましては、該当製品の無償修理を実施させていただきますので、ご案内申し上げます。

1. 対象製品

対象製品 : AP-RZA-0A
対象製品番号 : 01700011~01700348

2. 概要

[内容]

C22 について、正しくは抵抗 100k Ω のところ、誤ってコンデンサ 0.1 μ F が実装されていました。

[影響]

本ボードの USB Function I/F(CN6)を使用する場合、USB ケーブルで HOST と接続されていない状態でも、VBUS を誤検知する場合があります。

USB Function I/F を利用しない場合や、VBUS の検出を OFF にしている場合、特に影響はございません。

なお、電氣的な破損や劣化などの恐れはございません。

3. 修理方法

[対応]

C22 を抵抗 100k Ω へ実装変更します。

[修理のお申し込み]

該当製品をご購入のお客様で、修理をご希望される場合は、お手数ですが下記の製品サポートまでご連絡ください。
修理対応についてご案内させていただきます。

本件についてのお問い合わせ

株式会社アルファプロジェクト 製品サポート係
FAX 053-401-0035
E-MAIL repair@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

ご注意

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

商標について

- ・記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市東区積志町834
<http://www.apnet.co.jp>
E-MAIL : query@apnet.co.jp